

Bedienungsanleitung – Cleco – 110/120PHH... / 110/120PHHA...

Impulsschrauber ohne Abschaltung



1. Sicherheit — ab Seite 2

- 1.1 Darstellung Hinweise
- 1.2 Grundsätze sicherheitsgerechten Arbeitens
- 1.3 Ausbildung des Personals
- 1.4 Persönliche Schutzausrüstung
- 1.5 Bestimmungsgemäße Verwendung
- 1.6 Lärm und Vibration

2. Lieferumfang — Seite 4

3. Produktbeschreibung — Seite 5

- 3.1 Bedienungs- und Funktionselemente
- 3.2 Optionen

4. Vor der Inbetriebnahme — ab Seite 6

- 4.1 Luftzuführung
- 4.2 Luftanschluss wechseln: oben / unten
(nur bei 110/120PHHA)
- 4.3 Werkzeug anschließen
- 4.4 Werkzeug einrichten
- 4.5 Fehlersuche

5. Wartung — ab Seite 10

- 5.1 Wartungsplan
- 5.2 Reserveöl befüllen
- 5.3 Komplett-Ölbefüllung

6. Demontageanleitung — ab Seite 15

- 6.1 Motor-Einheit demontieren
- 6.2 Einschaltventil demontieren
- 6.3 Impuls-Einheit demontieren

7. Montageanleitung — ab Seite 17

- 7.1 Motor-Einheit montieren
- 7.2 Impuls-Einheit montieren

8. Ersatzteile — ab Seite 19

- 8.1 Pistolengriff 110/120PHH...
- 8.2 Pistolengriff 110/120PHHA...
- 8.3 Motor-Einheit
- 8.4 Impuls-Einheit
- 8.5 Vorrichtung-Bestellliste

9. Technische Daten — ab Seite 29

- 9.1 Abmessungen 110/120PHH... in mm
- 9.2 Abmessungen 110/120PHHA... in mm
- 9.3 Leistungsdaten
- 9.4 Umgebungsbedingungen

10. Service — Seite 31

11. Entsorgung — Seite 31

Bedienungsanleitung – Cleco – 110/120PHH... / 110/120PHHA... 2

Impulsschrauber ohne Abschaltung

Modell-Schlüssel

	xxx	P	H	H	x	55	x	
Max. Kapazität								Abtrieb
110 – 120 Nm								4 – Außenvierkant 1/2"
120 – 120 Nm								Q – Schnellwechselfutter 7/16"
Ausführung								Drehzahl
P – Pistolengriff								55 – 5500 1/min
Impulsmechanismus								2. Luftanschluss
H – Hydraulik								A – Luft von oben
Ausführung								– Kein
H – 3 Kammer-Motor								

1 Sicherheit

1.1 Darstellung Hinweise

Warnhinweise sind durch ein Signalwort und ein Piktogramm gekennzeichnet:

- Das Signalwort beschreibt die Schwere und die Wahrscheinlichkeit der drohenden Gefahr.
- Das Piktogramm beschreibt die Art der Gefahr.



Möglicherweise gefährliche Situation für die Gesundheit von Personen.
Wird diese Warnung nicht beachtet, können schwerste Verletzungen auftreten.



Möglicherweise schädliche Situation für die Gesundheit von Personen oder vor Sach- und Umweltschäden.
Wird diese Warnung nicht beachtet, können Verletzungen, Sach- oder Umweltschäden auftreten.



Allgemeine Hinweise, enthalten Anwendungstipps und besonders nützliche Informationen, jedoch keine Warnung vor Gefährdungen.

Bedienungsanleitung – Cleco – 110/120PHH... / 110/120PHHA... 3

Impulsschrauber ohne Abschaltung

1.2 Grundsätze sicherheitsgerechten Arbeitens



Sämtliche Anweisungen sind zu lesen. Eine Missachtung der nachstehend aufgeführten Anweisungen kann schwere Verletzungen zur Folge haben.

- Mit maximal 700 kPa Arbeitsdruck (gemessen am Lufteinlass des Werkzeugs) arbeiten.
- Vor Inbetriebnahme die ordnungsgemäße Befestigung des Aufhängebügels am Balancer überprüfen.
- 110/120PHHA: Vor Nutzung des Luftanschlusses von oben sicherstellen, dass der Verschlussstopfen in den unteren Luftanschluss ordnungsgemäß montiert ist.
- Bei ungewöhnlichen Geräuschen oder Schwingungen, Werkzeug sofort ausschalten. Luftversorgung sofort unterbrechen.
- Vor Reparatur, Einstellung des Drehmoments und Austausch von Schraubeinsätzen Werkzeug von der Druckluftleitung trennen.
- Druckluftleitung muss vor dem Trennen drucklos sein.
- Druckluftschlauch niemals zum Halten, Heben oder Senken des Werkzeugs verwenden.
- Druckluftschläuche, Aufhängung und Armaturen müssen regelmäßig auf Beschädigungen und Abnutzung überprüft werden. Falls nötig erneuern.
- Montage nur nach Kapitel 8 Ersatzteile, Seite 19 durchführen.
- Nur Zubehörteile verwenden, die von Apex Tool Group zugelassen sind.
- Nur Schraubeinsätze für maschinenbetätigte Schraubwerkzeuge einsetzen.
- Auf sicheres Einrasten der Schraubeinsätze achten.
- Schraubeinsätze auf sichtbare Schäden und Risse untersuchen. Beschädigte Schraubeinsätze sofort erneuern.
- Die in der Bedienungsanleitung vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsbedingungen müssen eingehalten werden.
- Allgemeingültige und örtliche Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften beachten.

1.3 Ausbildung des Personals

Bediener müssen in den korrekten Umgang mit dem Werkzeug eingewiesen werden. Der Betreiber muss dem Bediener die Betriebsanleitung zugänglich machen und sich vergewissern, dass der Bediener sie gelesen und verstanden hat. Das Werkzeug darf nur von qualifizierten Personen angeschlossen, benutzt, gewartet und instandgesetzt werden. Eine Reparatur des Werkzeugs ist nur autorisiertem Personal erlaubt.

1.4 Persönliche Schutzausrüstung

- Schutzbrille zum Schutz gegen herumspritzende Metallsplinter und Flüssigkeiten tragen.
- Handschuhe zum Schutz gegen Hautreizungen bei direktem Kontakt mit Öl.



Verletzungsgefahr durch Aufwickeln und Erfassen

- Haarnetz tragen.
- Enganliegende Kleidung tragen.
- Keinen Schmuck tragen.



Schallpegel im Bereich des Benutzers > 80 dB(A), Gefahr von Gehörschäden

- Gehörschutz tragen



Bedienungsanleitung – Cleco – 110/120PHH... / 110/120PHHA... 4

Impulsschrauber ohne Abschaltung

1.5 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der 110/120PHH ist ausschließlich bestimmt zum Verschrauben und Lösen von Gewindeverbindungen.

- Nicht als Hammer verwenden.
- Nicht baulich verändern.
- Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden

1.6 Lärm und Vibration

Schalldruckpegel L_p gemäß DIN EN ISO 15744

Leerlauf für $n \leq 5500$ 1/min < 80 dB(A)

Vibrationswerte gemäß DIN EN ISO 28927-2

110/120PHH:

Leerlauf ahv für $n \leq 5500$ 1/min $< 2,0$ m/s²

Pulsen ahv $< 5,0$ m/s²


110/120PHHA:

Leerlauf ahv für $n \leq 5500$ 1/min $< 2,0$ m/s²

Pulsen ahv $< 5,5$ m/s²

Pulsen ahv 110/120PHHA + Absorber (auf Anfrage) $< 2,5$ m/s²

Bei Vibrationspegel ahv $> 2,5$ m/s² ist die Einwirkdauer zu reduzieren. Siehe Beispiel

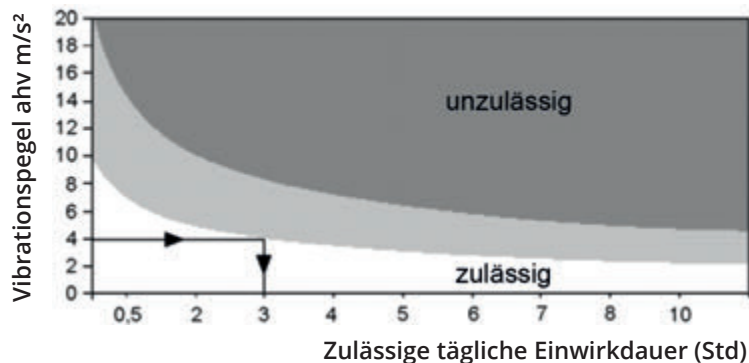

2 Lieferumfang

Lieferung auf Transportschäden und auf Übereinstimmung mit dem Lieferumfang überprüfen:

- 1 110/120PHH
- 1 Betriebsanleitung
- 1 Konformitätserklärung
- 1 Schraubendreher SW2

Bedienungsanleitung – Cleco – 110/120PHH... / 110/120PHHA... 5

Impulsschrauber ohne Abschaltung

3 Produktbeschreibung

3.1 Bedienungs- und Funktionselement



Position	Benennung
1	Drehrichtungsschalter
2	Abluftdrossel: Drehmomenteinstellung, siehe Abb. 4-1, Seite 8
3	Luftanschluss
4	Start-Taste
5	Reserveöl, siehe 5.2 Reserveöl befüllen, Seite 11
6	Aufhängung

3.2 Optionen

Schutzhülle

Bestell-Nr. 937451PT – 110/120PHH...

Bestell-Nr. 937446PT – 110/120PHHA...



Vibrationsabsorber

Bestell-Nr. 935966 – 110/120PHHA...



Bedienungsanleitung – Cleco – 110/120PHH... / 110/120PHHA... 6

Impulsschrauber ohne Abschaltung

4 Vor der Inbetriebnahme

4.1 Luftzuführung

Parameter	Daten
Druckluftschlauch	Innen-ø 3/8" (ø 9,5 mm), max. 5 m lang
Luftanschluss	1/4" NPT, Innen-ø ≥ 7,5 mm

- Sicherstellen, dass der Druck vor dem Druckregler um mindestens 0,5 bar höher ist als der einzustellende Fließdruck am Werkzeug.
- Den Druckluftschlauch innen frei von Rückständen halten, ggf. reinigen.

Luftqualität

Gemäß ISO 8573-1, Qualitätsklasse 2.4.3, Druckluft muss trocken und sauber sein

Parameter	Daten
Arbeitsdruck-Bereich	400 ... 700 kPa
Max. Taupunkt	+ 10°C

Druckluft-Aufbereitungsgeräte

Wir empfehlen: Druckluft-Aufbereitungsgeräte (Filter, Regler, Öler) zu installieren.

Gerät	Erläuterung
Filter	Rückhalt von Partikeln > 15 Mikrometer. Entfernt mehr als 90 % des Kondenswassers.
Regler	Zur Erzielung konstanter Arbeitsergebnisse muss der Arbeitsdruck für jedes einzelne Werkzeug konstant gehalten werden.
Öler	Druckluft benötigt eine geringe Menge Öl und richtet sich nach dem Luftverbrauch des Werkzeugs. → Die Zeit (T) zwischen zwei Tropfen Öl berechnen und am Öler einstellen: $T = \frac{60}{F \times L}$ F = Faktor für Impulsschrauber = 2 L = Luftverbrauch Werkzeug/Leerlauf m³/min (siehe Leistungsdaten Impulsschrauber)

Ölsorten nach DIN 51524 / ISO 3498

Bestell-Nr.	Verpackungseinheit Liter	Bezeichnung	ARAL	BP	elf	ESSO	INA	Mobil	Klüber	SHELL
933090	2	HL32	Aralub EE 100	Energol HL 32	Polyelis 32 Olina 32	Nuto H 32	Hydraol A 32	D.T.E.Oil Light Vactra Oil Light	Crukolan 32	Molina 32 Molina 22

Bedienungsanleitung – Cleco – 110/120PHH... / 110/120PHHA... 7

Impulsschrauber ohne Abschaltung

4.2 Luftanschluss wechseln: oben / unten (nur bei 110/120PHHA)

Der Luftanschluss ist im Auslieferungszustand UNTEN mit einer Verschlusschraube verschlossen. Bei Wechsel der Luftzuführung von oben nach unten:

- Siebträger in Luftanschluss OBEN entfernen (und aufbewahren) siehe 8.2 Pistolengriff 110/120PHHA..., Seite 22, Einzelheit x.
- Verschlusschraube UNTEN entfernen, dabei an Schlüsselweite SW17 gegenhalten.
- Luftanschluss OBEN mit Verschlusschraube nach Vorgabe verschließen.

4.3 Werkzeug anschließen



Druckluftschlauch kann sich lösen und kann unkontrolliert schlagen.

- Vor Anschluss Druckluft abstellen.

- Werkzeug an Druckluftleitung anschließen.

Maximales Einschraub-Md = 40 Nm. Reaktions-Md am Flachkant SW 17 gegenhalten.

- Druckluft aktivieren: 620 kPa.

4.3.1 Probelauf durchführen



- Abluftdrossel gegen den Uhrzeigersinn ganz öffnen.

- Drehzahl am Abtrieb prüfen: > 5500 1/min


Bedienungsanleitung – Cleco – 110/120PHH... / 110/120PHHA... 8

Impulsschrauber ohne Abschaltung

4.4 Werkzeug einrichten

Das Werkzeug muss für die gewünschte Verschraubung eingestellt werden.

4.4.1 Drehmoment einstellen

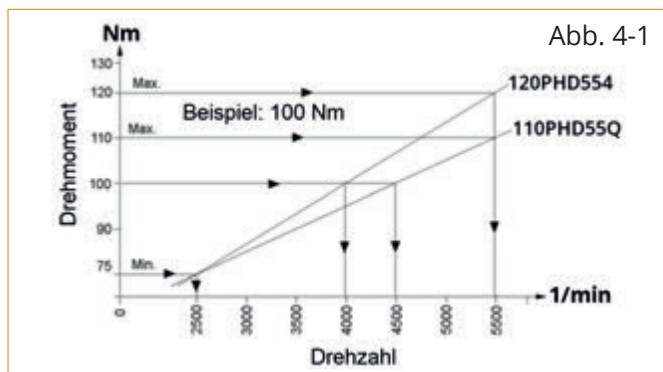


Einstell-Beispiel:
Verschraubung 100 Nm
Schraube M12 8.8

→ Drehzahl ca. 4000 bzw. 4500 1/min einstellen

→ Um eine verbesserte Wiederholgenauigkeit bei Verschraubungen zu erzielen, die Drehzahl am Werkzeug solange abdrosseln, bis das gewünschte Drehmoment mit dem Drehende der Verschraubung erreicht ist. Bei harten bis mittelharten Schraubverbindungen wird dies in 1 bis 2 Sekunden erreicht. Längeres Verschrauben hat dann keine Drehmomenterhöhung mehr zur Folge.

4.4.2 Drehmoment ändern

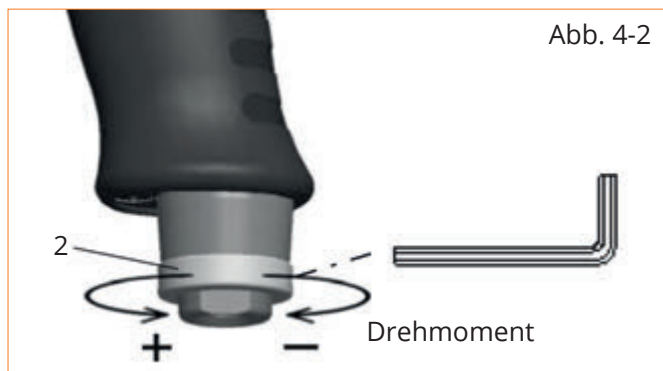

- Gewindestift mit Schraubendreher SW2 lösen
- Um das Drehmoment zu verringern, Abluftdrossel **2** im Uhrzeigersinn verdrehen.
- Um das Drehmoment zu erhöhen, Abluftdrossel **2** gegen Uhrzeigersinn verdrehen.



Die Drehmomenteinstellung darf bei aktivierter Druckluft korrigiert werden.

4.4.3 Drehmoment überprüfen

Wir empfehlen eine statische Prüfung des Drehmoments durch Nachziehen der Schraubverbindung.

→ Ist die Drehmomentabweichung zu groß, ggf. Drehmomenteinstellung ändern. Siehe 4.4.2 Drehmoment ändern.

→ Wurde die Einstellung verändert, das Drehmoment erneut überprüfen.

Bei einer dynamischen Messung mit einem Vorsatztransducer, Schraubverbindung ebenso durch eine statische Kontrolle überprüfen, z. B. mit einem Drehmomentschlüssel (elektronisch).

4.5 Fehlersuche

Fehler	Mögliche Ursachen	Maßnahmen und Abhilfen
Werkzeug zu stark	Drehmoment zu hoch eingestellt	→ Drehmomenteinstellung reduzieren, siehe 4.4.2 Drehmoment ändern, Seite 8
Werkzeug zu schwach	Arbeitsdruck zu gering	→ Querschnitt Schlauch und Kupplung prüfen: Innen-ø 3/8" (ø 9,5 mm), max. 5 m lang → Arbeitsdruck erhöhen.
	Umschaltknopf ist nicht auf Anschlag	→ Umschaltknopf auf Anschlag drehen
	Zu hohe Übertragungsdämpfung durch Verlängerung und ausgeschlagene Stecknuss.	→ Drehzahl erhöhen, siehe 4.4.1 Drehmoment einstellen, Seite 8 → Steifere bzw. kürzere Verlängerung verwenden → Stecknuss erneuern
	Ungenügend Öl in der Impuls-Einheit (kein Pulsaufbau)	→ Siehe 5.2 Reserveöl befüllen, Seite 11
	Sieb im Lufteinlass / Schalldämpfer ist verschmutzt	→ Teile reinigen bzw. erneuern
Genauigkeit unzureichend	Adaptionsteile ausgeschlagen	→ Adaptionsteile erneuern → Verlängerung und Stecknuss mit Führungs-ø verwenden
	Druckschwankungen im Luftnetz	→ Druckregler verwenden
	Frühzeitiges Loslassen der Start-Taste	→ Start-Taste gedrückt halten, bis Schrauber nicht mehr dreht
Schraubzeit zu lang: > 4 Sekunden	Schraubfall zu weich; Quetschmuttern, selbstschneidende Schrauben	→ Drehzahl erhöhen → Impulsschrauber mit höherer Kapazität verwenden

Bedienungsanleitung – Cleco – 110/120PHH... / 110/120PHHA... 10

Impulsschrauber ohne Abschaltung

5 Wartung



Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigte Inbetriebnahme – vor Wartungsarbeiten das Werkzeug von der Druckluftleitung trennen.

5.1 Wartungsplan

Eine regelmäßige Wartung mindert Betriebsstörungen, Reparaturkosten und Stillstandzeiten.

Wartungsintervall	Verschraubungen	Maßnahmen
W1	100.000	→ Aufhängung auf Funktionssicherheit prüfen → Luftschlauch auf Verschleiß prüfen → Vierkant am Abtrieb auf Verschleiß prüfen → Luftanschluss auf festen Sitz prüfen → Gehäuse der Impuls-Einheit auf festen Sitz prüfen → Max. Leerlaufdrehzahl prüfen → Reserveöl prüfen
W2	500.000	→ Ölwechsel, siehe 5.3 Komplett-Ölbefüllung, Seite 13 → Motor Service Kit, siehe 3) Teil des Motor-Service Kits K1 – Best.-Nr. 936179, Seite 23 → Hydraulik Service Kit, siehe 3) Teil des Hydraulik Service Kits – K2 Best.-Nr. 936035PT, Seite 27 → Schalldämpfer, Filter erneuern
W3	1.000.000	- Einzelteilüberprüfung und ggf. erneuern → Aufhängung → Einschaltventil → Abluftdrossel → Motor → Impuls-Einheit

In diesem Wartungsplan wurden Werte angenommen, die für die meisten Einsatzfälle gültig sind. Für ein spezifisches Wartungsintervall siehe 5.1.1 Kundenspezifischen Wartungsplan rechnerisch bestimmen. Führen Sie zusätzlich ein sicherheitsgerechtes Wartungsprogramm ein, das die örtlichen Vorschriften zur Instandhaltung und Wartung für alle Betriebsphasen des Werkzeugs berücksichtigt.

Bedienungsanleitung – Cleco – 110/120PHH... / 110/120PHHA... ¹¹

Impulsschrauber ohne Abschaltung

5.1.1 Kundenspezifischen Wartungsplan rechnerisch bestimmen

Ein Wartungsintervall W (1, 2, 3) ist von folgenden Faktoren abhängig.

Faktor	Angenommener Wert in 5.1 Wartungsplan	Beschreibung
V	V1 = 100.000 V2 = 500.000 V3 = 1.000.000	Anzahl der Verschraubungen, nach welchen Apex Tool Group eine Wartungsmaßnahme vorschreibt.
T1	1,8 Sekunden	Spezifische Verschraubzeit, ermittelt in Life- und Dauertest.
T2	2 Sekunden	Tatsächliche Verschraubzeit, abhängig von der Härte des Schraubfalls.
S	1; 2; 3	Anzahl Schichten pro Tag
VS	750	Anzahl Verschraubungen pro Schicht

T2, S und VS sind variable Faktoren und können je nach Einsatzfall abweichen.

Beispiel für Wartungsintervall W2:




Nach 500.000 Verschraubungen (V), einer spezifischen Verschraubzeit von 1,8 Sekunden (T1), bei einer tatsächlichen Schraubzeit von 3 Sekunden (weicher Schraubfall) und 3 geleisteten Schichten pro Tag und 750 Verschraubungen pro Schicht:

$$W(1, 2, 3) = \frac{V \times T_1}{T_2 \times S \times VS} \quad W_2 = \frac{500000 \times 1,8}{2 \times 3 \times 750} = 200 \text{ Tage}$$

Sie müssen die Wartungsmaßnahmen W2 nach 200 Tagen Betriebszeit durchführen.

5.2 Reserveöl befüllen

Wenn x = 0 (siehe Bild 2) ist das Reserveöl aufgebraucht und muss neu befüllt werden, um einen kontrollierten Prozessablauf zu gewährleisten.

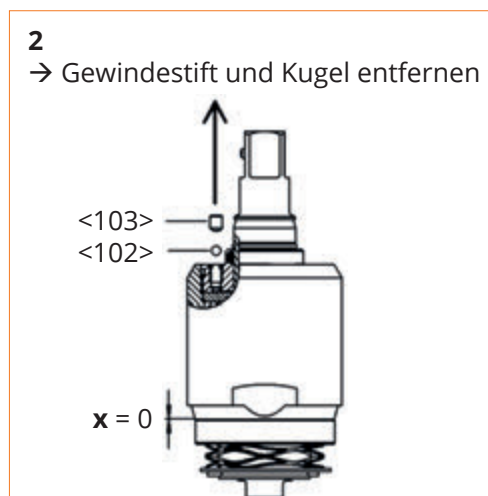


Bedienungsanleitung – Cleco – 110/120PHH... / 110/120PHHA... ¹²

Impulsschrauber ohne Abschaltung


3

→ Beide Enden entsprechend Abbildung ausrichten
(interne Ausgleichsbohrung wird geöffnet)

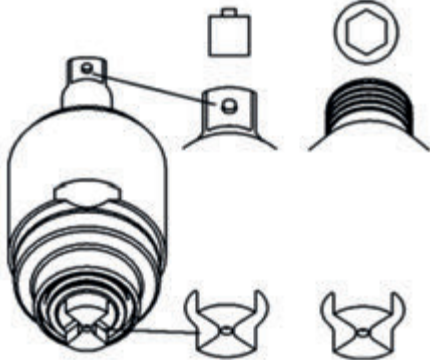


4

→ Um Lufteinschlüsse zu vermeiden, die Befüllbohrung mit Öl eben befüllen

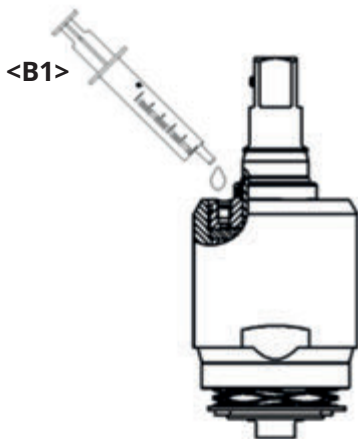

5

→ Spritze abdichtend ansetzen und Reserveöl einfüllen bis Abstand **x** für Distanzhalter <B2> vorhanden ist
→ Abstand **x** halten und mit <B2> sichern
→ Gewindestift und Kugel wieder montieren
→ <B2> entfernen

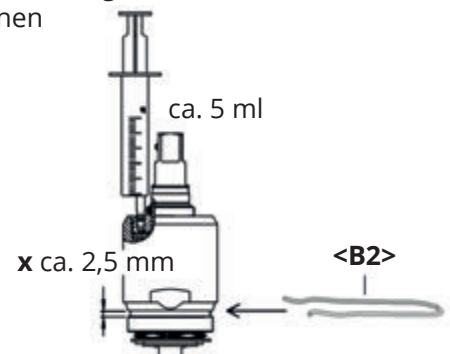

Bedienungsanleitung – Cleco – 110/120PHH... / 110/120PHHA... 13


Impulsschrauber ohne Abschaltung

5.3 Komplett-Ölbefüllung


Wenn kein Pulsaufbau mehr erfolgt oder die Impulseinheit demontiert und montiert wurde, dann muss die Impulseinheit komplett neu mit Öl befüllt werden:

Öl Bestell-Nr. 925715, ESSO-UNIVIS HVI26, ca. 2 Liter, Temperatur 20 ± 5 °C


- 1**
→ Gewindestift und Kugel entfernen

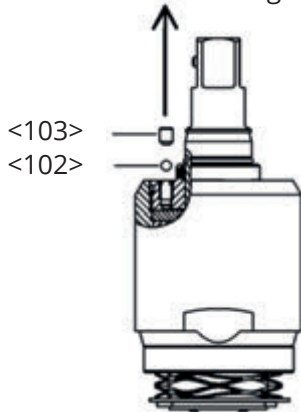

- 2**
→ Beide Enden der Impulseinheit entsprechend Abbildung ausrichten (interne Ausgleichsbohrung wird geöffnet)

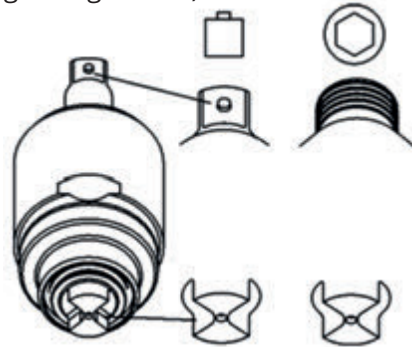

- 3**
→ Impuls-Einheit mittels Adapter 1 an die Schnellkupplung anschließen
→ Absperrorgan 2 schließen

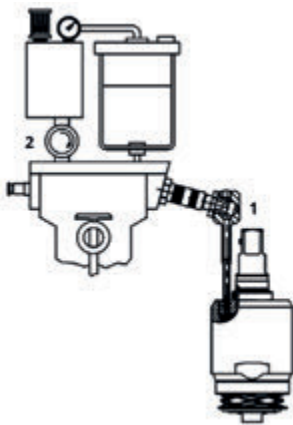

- 4**
→ Arbeitsdruck ca. 500 kPa einstellen
→ Absperrorgan langsam ganz öffnen, bis das Manometer einen Unterdruck von <10 mbar (-1bar) anzeigt
→ Ca. 2 Minuten warten, bis sich die Zahl der Vakuumblasen deutlich verringert hat
→ Absperrorgan langsam schließen. Das Manometer zeigt wieder Atmosphärendruck an.
Fehlendes Öl wird in die Impuls-Einheit gedrückt
→ Die letzten 3 Arbeitsschritte wenn nötig wiederholen, bis die Blasenbildung gegen Null läuft.




Bedienungsanleitung – Cleco – 110/120PHH... / 110/120PHHA... 14

Impulsschrauber ohne Abschaltung


5

- Impuls-Einheit abkuppeln und Adapter herausdrehen
- Um Lufteinschlüsse zu vermeiden, die Befüll-Bohrung mit Öl eben befüllen.

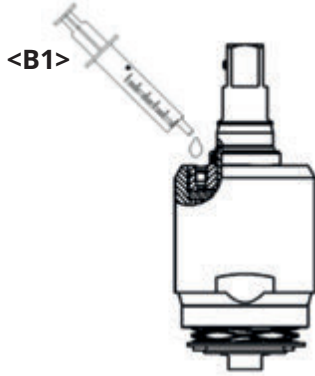

6

- Spritze abdichtend ansetzen und Reserveöl einfüllen bis Abstand **x** für Distanzhalter **<B2>** vorhanden ist
- Abstand **x** halten und mit **<B2>** sichern
- Gewindestift und Kugel wieder montieren
- **<B2>** entfernen

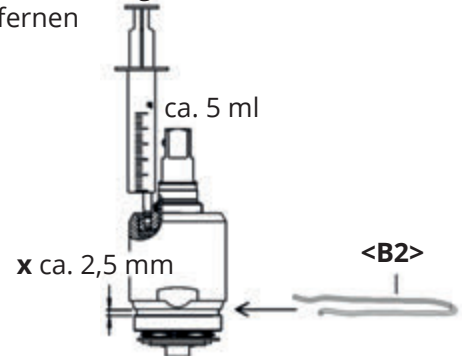

Kleine Luftblasen, die bei der Befüllung durch den hohen Unterdruck sichtbar werden, stellen keine Undichtheit der Impulseinheit dar. Das Befüllergebnis wird dadurch nicht negativ beeinflusst.



Bedienungsanleitung – Cleco – 110/120PHH... / 110/120PHHA... 15

Impulsschrauber ohne Abschaltung


6 Demontageanleitung

Siehe hierzu 8 Ersatzteile, Seite 19 und 8.5 Vorrichtung-Bestellliste, Seite 28


6.1 Motor-Einheit demontieren

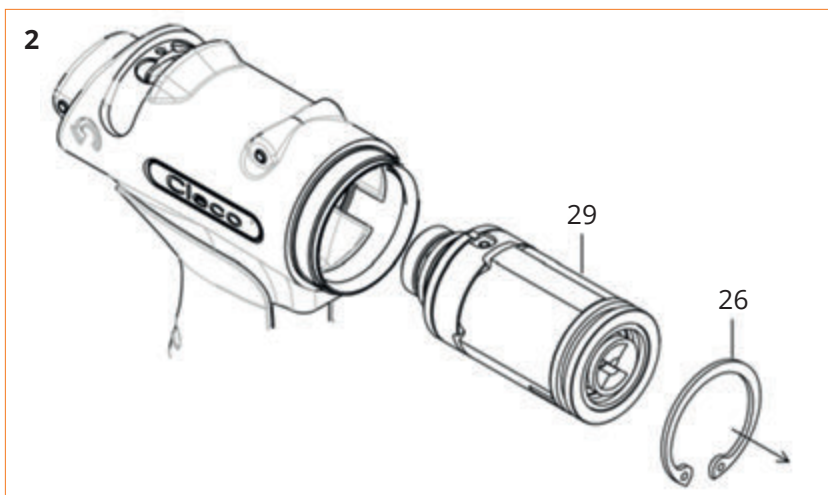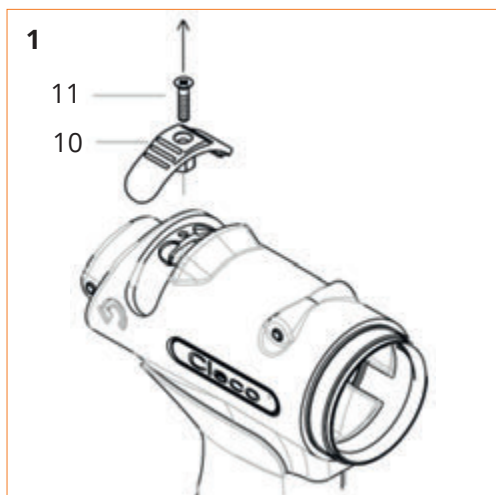

Lamellenwechsel

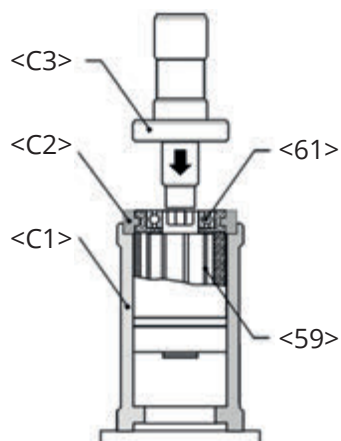


Lager- / Rotorwechsel

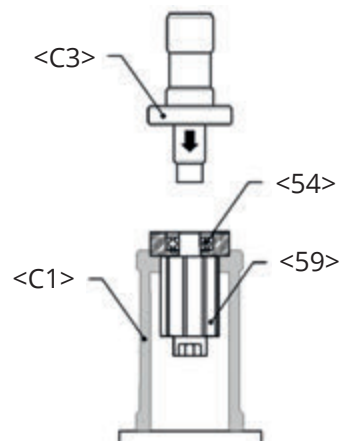


Bedienungsanleitung – Cleco – 110/120PHH... / 110/120PHHA... 16

Impulsschrauber ohne Abschaltung

6.2 Einschaltventil demontieren

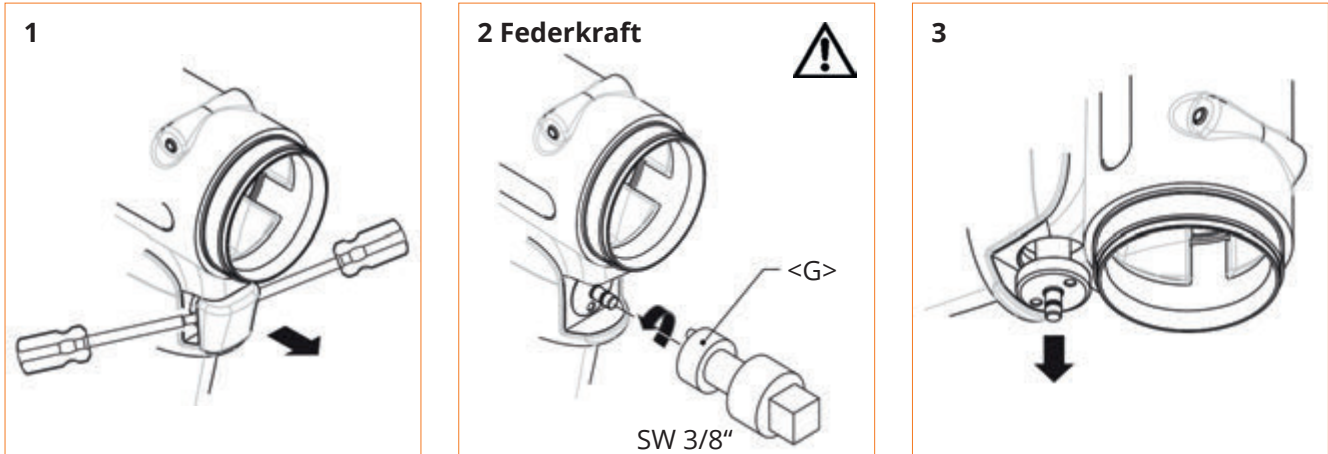

6.3 Impuls-Einheit demontieren

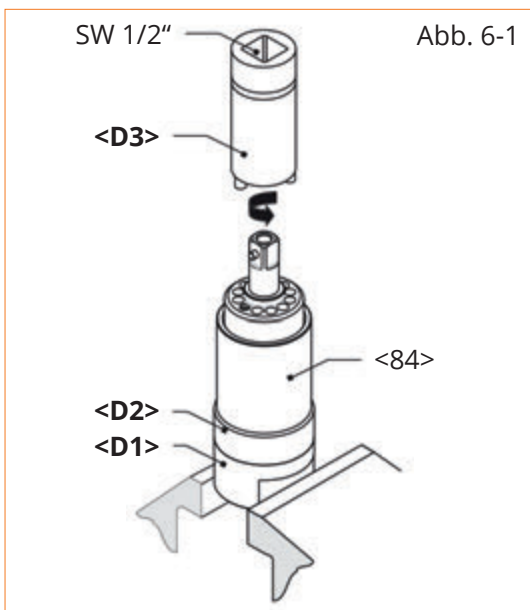

Hautreizungen bei direktem Kontakt mit Öl.
Tragen Sie Schutzhandschuhe!



Hydraulik-Lamelle steht unter Federkraft!
Tragen Sie eine Schutzbrille.




Nur zulässig, wenn Befüllen mit Öl-Befüllung
gewährleistet ist, siehe 5.3 Komplett-Ölbefüllung,
Seite 13.
Impuls-Einheit muss auf Raumtemperatur
abgekühlt sein.

17

Bedienungsanleitung – Cleco – 110/120PHH... / 110/120PHHA... 18

Impulsschrauber ohne Abschaltung

3
<61> mit <C8> einpressen






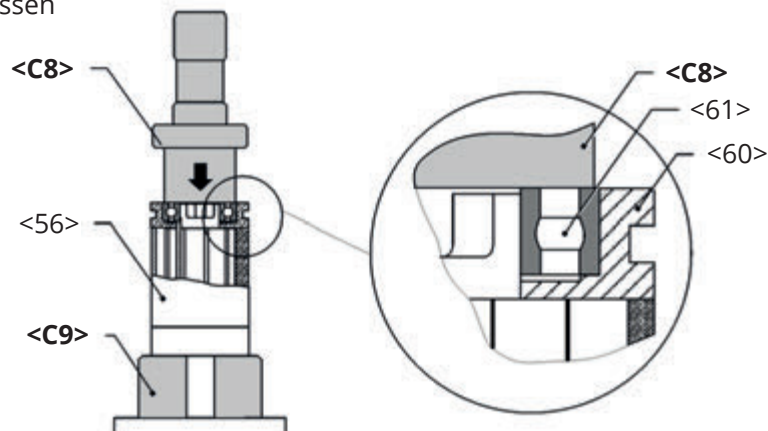


7.2 Impuls-Einheit montieren




Um Beschädigungen zu vermeiden, vor der Montage Dicht- und O-Ringe mit Fett (Best.-Nr. 914392) schmieren.

7.2.1 Montage Hydro-Lamellen

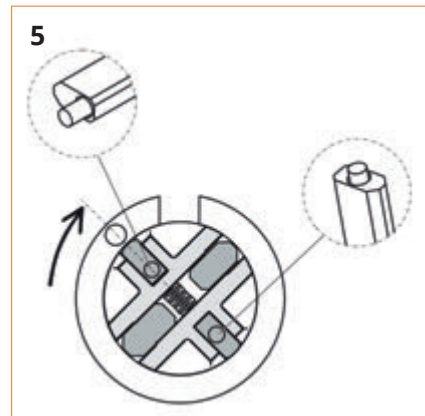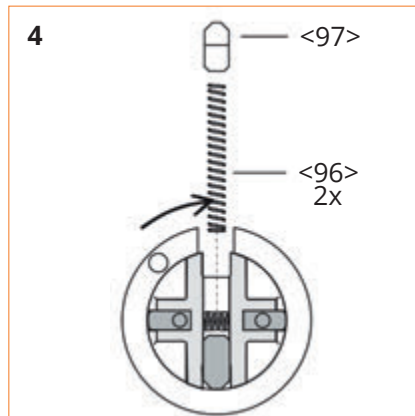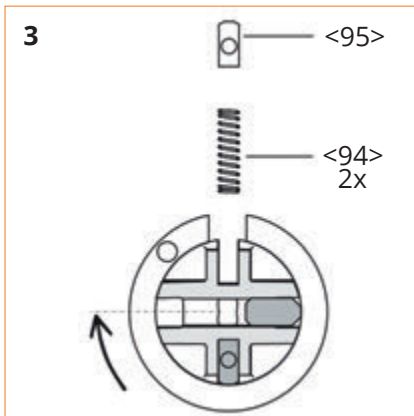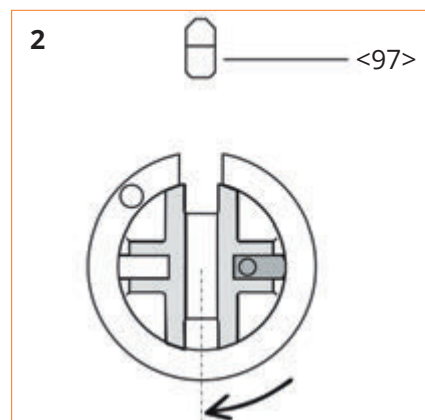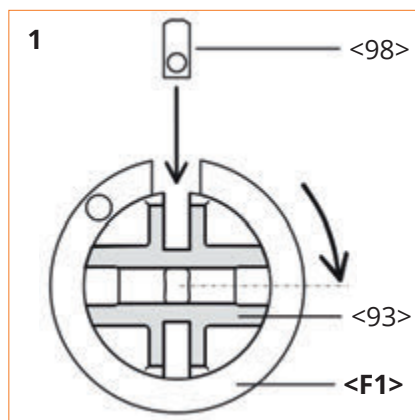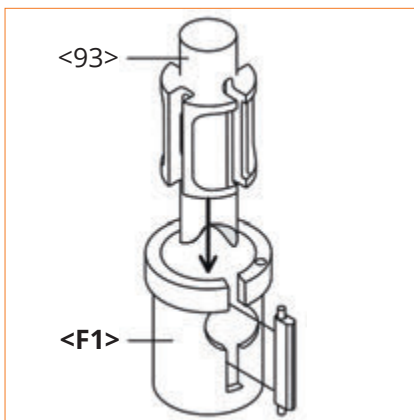

Bedienungsanleitung – Cleco – 110/120PHH... / 110/120PHHA... 19

Impulsschrauber ohne Abschaltung

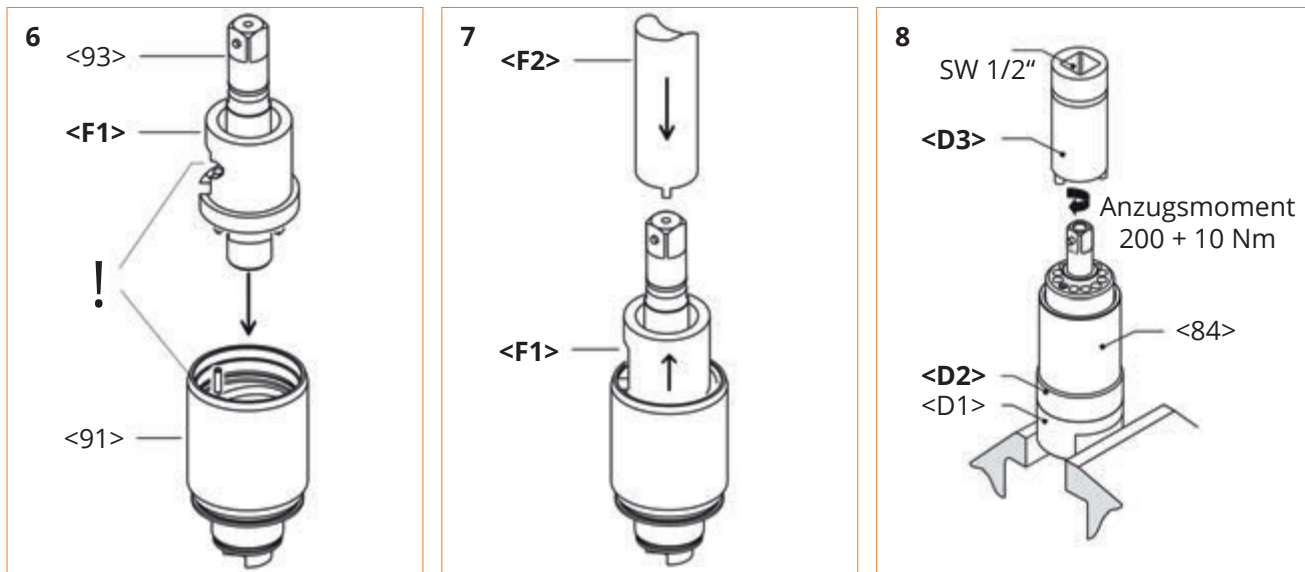

8 Ersatzteile

Grundsätzlich nur Cleco-Original-Ersatzteile verwenden. Ein Nichtbeachten kann zu verminderter Leistung und steigendem Wartungsbedarf führen. Bei eingebauten, fabrikatfremden Ersatzteilen ist der Werkzeughersteller berechtigt, sämtliche Gewährleistungsverpflichtungen für nichtig zu erklären.




Gerne sind wir für Sie bereit, ein spezielles Angebot für Ersatz- und Verschleißteile auszuarbeiten. Bitte nennen Sie uns folgende Daten:

- Werkzeugtyp
- Anzahl der Werkzeuge
- Anzahl der Verschraubungen pro Tag oder pro Schicht
- Abschaltdrehmoment
- Schraubzeit pro Verschraubung

Bedienungsanleitung – Cleco – 110/120PHH... / 110/120PHHA... 20

Impulsschrauber ohne Abschaltung

8.1 Pistolengriff 110/120PHH...

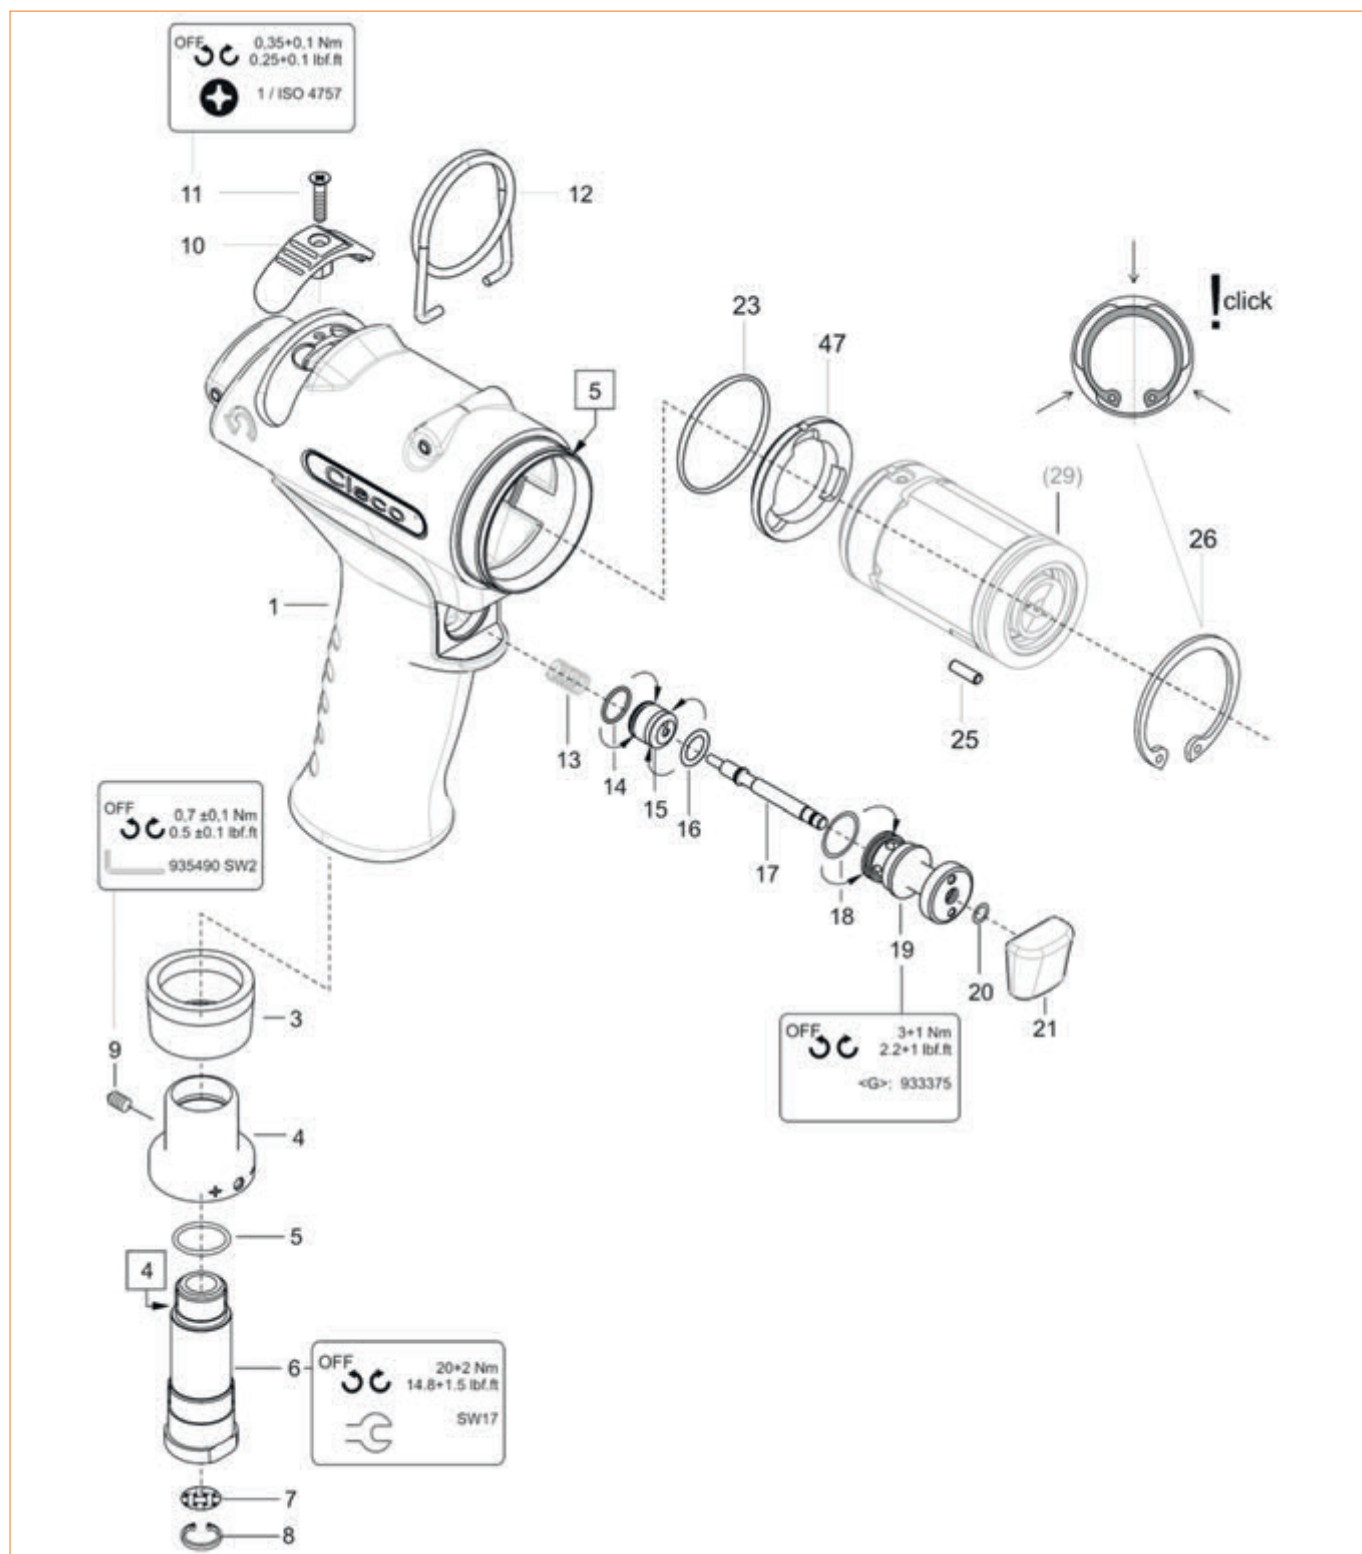

Bedienungsanleitung – Cleco – 110/120PHH... / 110/120PHHA... 21

Impulsschrauber ohne Abschaltung


Index	Best.-Nr.	Anzahl	Teil des Motor- Service Kits K1 Best.-Nr. 936179	Benennung	Abmessungen
1	936171	1		Pistolengehäuse komplett	
3	935720	1	K1	Schalldämpfer	
4	935434	1		Abluftdrossel	
5	922660	1	K1	O-Ring	16 x 1,5
6	935437	1		Luftanschluss	
7	905031	1	K1	Sieb	
8	905599	1	K1	Sicherungsring	11 x 1 IR
9	S905998	1	K1	Gewindestift	M 4x4
10	935613	1		Umschaltknopf	
11	931792	1		Senkschraube	M 3x14
12	935442	1		Aufhängebügel	
13	935482	1	K1	Druckfeder	0,5 x 6 x 23,8
14	539188	1	K1	O-Ring	9 x 1
15	935441	1		Kolben	
16	504970	1	K1	O-Ring	7,65 x 1,78
17	935440	1		Schaltstößel	
18	912150	1	K1	O-Ring	12 x 1
19	935439	1		Buchse	
20	905086	1	K1	O-Ring	4 x 1
21	935446	1		Drücker	
23	903764	1	K1	O-Ring	41 x 2
25	916772	1	K1	Nadelrolle	3 x 9,8
26	935645	1	K1	Sicherungsring	46 x 1,75 IR
47	936223	1		Luftverteiler	

Bedienungsanleitung – Cleco – 110/120PHH... / 110/120PHHA... 23

Impulsschrauber ohne Abschaltung

Index	Best.-Nr.	Anzahl	Teil des Motor- Service Kits K1 Best.-Nr. 936178	Benennung	Abmessungen
1	936175	1		Pistolengehäuse komplett	
3	935720	1	K1	Schalldämpfer	
4	935434	1		Abluftdrossel	
5	922660	1	K1	O-Ring	16 x 1,5
6	935437	1		Luftanschluss	
7	905031	1	K1	Sieb	
8	905599	1	K1	Sicherungsring	11 x 1 IR
9	S905998	1	K1	Gewindestift	M 4x4
10	935613	1		Umschaltknopf	
11	931792	1		Senkschraube	M 3x14
12	935442	1		Aufhängebügel	
13	935482	1	K1	Druckfeder	0,5 x 6 x 23,8
14	539188	1	K1	O-Ring	9 x 1
15	935441	1		Kolben	
16	504970	1	K1	O-Ring	7,65 x 1,78
17	935440	1		Schaltstößel	
18	912150	1	K1	O-Ring	12 x 1
19	935439	1		Buchse	
20	905086	1	K1	O-Ring	4 x 1
21	935446	1		Drücker	
23	903764	1	K1	O-Ring	41 x 2
25	916772	1	K1	Nadelrolle	3 x 9,8
26	935645	1	K1	Sicherungsring	46 x 1,75 IR
27	935727	1		Siebträger	
28	931771	1		Verschlusschraube	1/4 NPT
47	936223	1		Luftverteiler	

8.3 Motor-Einheit

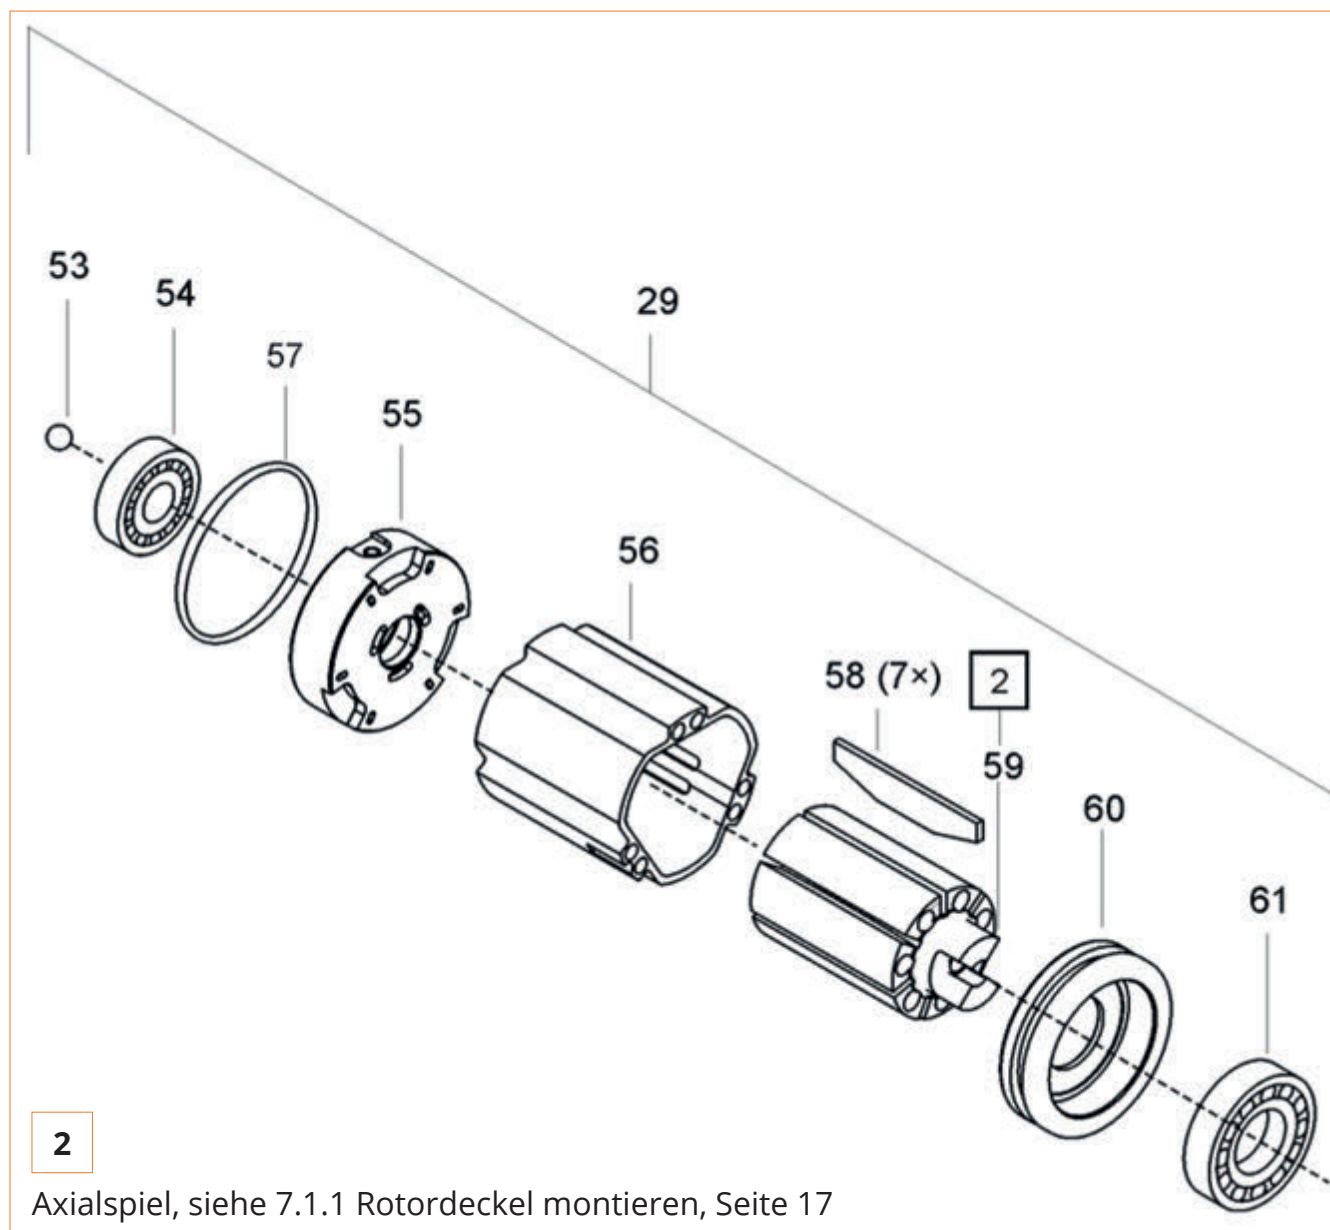


Bedienungsanleitung – Cleco – 110/120PHH... / 110/120PHHA... 25

Impulsschrauber ohne Abschaltung

Index	Best.-Nr.	Anzahl	Teil des Motor-Service Kits K1 Best.-Nr. 936178	Benennung	Abmessungen
29	936177	1		Motor-Einheit	
53	936265	1	K1	Kugel	6,35 POM
54	936243	1	K1	Rillenkugellager	10 x 22 x 6; C4
55	936235	1		Rotordeckel	
56	935609	1		Rotorzylinder	
58	935623	7	K1	Lamelle	L30,01; D1,5; H9,5
59	936228	1		Rotor komplett	
60	935621	1		Rotordeckel	
61	915832	1	K1	Rillenkugellager	17 x 30 x 7
62	935722	7		Stopfen	

8.4 Impuls-Einheit

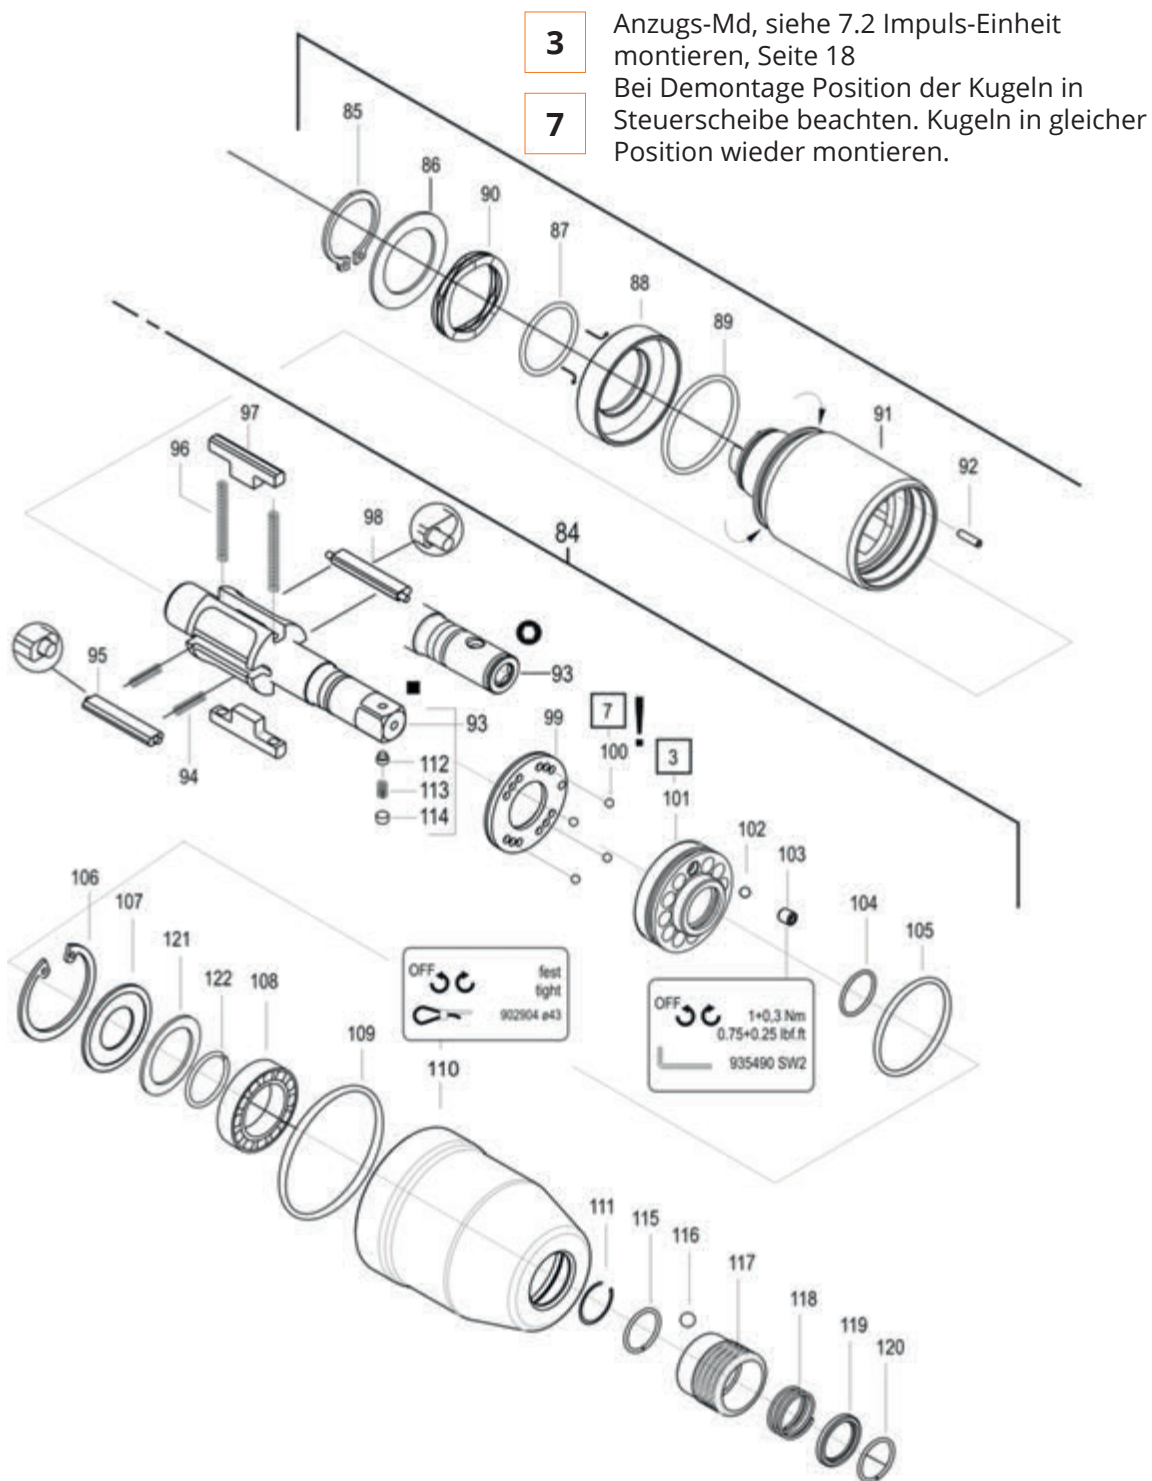

Bedienungsanleitung – Cleco – 110/120PHH... / 110/120PHHA... 27

Impulsschrauber ohne Abschaltung

Index	Best.-Nr.	Anzahl	Teil des Motor-Service Kits K2 Best.-Nr. 936035PT	Benennung	Abmessungen
84	*	1		Impuls-Einheit	
85	936032	1	K2	Sicherungsring	29 x 1,5 AR
86	936033	1	K2	Passscheibe	30 x 42 x 0,5
87	505719	1	K2	O-Ring	29,87 x 1,78
88	936191	1		Ausgleichskolben	
89	412895	1	K2	O-Ring	37,82 x 1,78
90	936196	1	K2	Ausgleichsscheibe	39 x 29 x 0,41
91	936193	1		Hydraulik-Zylinder	
92	916772	1		Nadelrolle	3 x 9,8
93	*	1		Hydraulik-Rotor komplett	
94	935631	1	K2	Druckfeder	0,36 x 2,5 x 26,2
95	935916	1		Steuerlamelle komplett	
96	935726	2	K2	Druckfeder	0,45 x 2,8 x 48,6
97	935915	2		Hydraulik-Lamelle	
98	935918	1		Steuerlamelle komplett	
99	935612	1		Steuerscheibe	
100	917793	8	K2	Kugel	2,500 mm
101	935608	1		Lagerring	
102	911315	1	K2	Kugel	3,000 mm
103	919140	1	K2	Gewindestift	M 4x5
104	S909126	1	K2	O-Ring	20 x 2
105	935646	1	K2	O-Ring	38 x 1,5
106	902106	1	K2	Sicherungsring	33 x 1,2 IR
107	935633	1		Scheibe	25,0 x 31,8 x 1,0
108	921414	1	K2	Rillenkugellager	20 x 32 x 7
109	935647	1	K1	O-Ring	52 x 1,5
110	937405PT	1		Gehäuse	
111	933818	1	K2	Sicherungsring	20 x 1,2 AR
112	914433	1		Druckstift	
113	9D6481	1		Druckfeder	0,3 x 3,2 x 9,2
114	26989PT	1		Stopfen	
115	935651	1	K2	Sprengring	18 x 1,2 AR
116	*	1	K2	Kugel	6,000 mm
117	*	1		Hülse	
118	*	1	K2	Druckfeder	1,2 x 22 x 33,4
119	*	1		Ring	
120	*	1	K2	Sprengring	18 x 1,2 AR
121	935725	1	K2	Stützring	
122	935644	1		Ring	

* Best.-Nr.		<84>	<93>	<116>	<117>	<118>	<119>	<120>
120PHH554 120PHHA554	■	936048	935910	-	-	-	-	-
110PHH55Q 110PHHA55Q	○	936049	935963	903231	935634	935648	935649	935651

maku GmbH & Co. KG
 Eisenbahnstraße 22 – 24
 73630 Remshalden
 Tel. 07151 / 903 95-0
 Fax 07151 / 903 95-99
 www.maku-industrie.de

maku
 INDUSTRIE

Bedienungsanleitung – Cleco – 110/120PHH... / 110/120PHHA... 28

Impulsschrauber ohne Abschaltung


Index / Bestell-Nr.			Benennung
A		928478	Öl-Befüllung komplett
	A1	928483	Öl-Befüllung
	A2	935718	Befüllstück komplett
B		936695PT	Befüllset Reserveöl
	B1	936690PT	Ölspritze
	B2	937412PT	Distanzhalter
C		938579	Montage / Demontage Motor-Einheit
	C1	933486	Auflage
	C2	933483	Halbschalenpaar
	C3	933480	Stempel
	C4	938573PT	Auflage 0,02 mm
	C5	938574PT	Auflage 0,03 mm
	C6	938575PT	Auflage 0,04 mm
	C7	938576PT	Auflage 0,05 mm
	C8	933489	Stempel
	C9	938577PT	Auflage
D		938504	Steckschlüsseinsatz
E		938580PT	Montage Sicherungsring, Impulseinheit
	E1	938581PT	Gehäuse
	E2	938582PT	Aufziehdorn
F		938531	Montage Hydro-Lamellen / Steuerlamellen
	F1	938533	Hülse
	F2	938532	Dorn
G		933375	Schlüssel Einschaltventil

Bedienungsanleitung – Cleco – 110/120PHH... / 110/120PHHA... 29

Impulsschrauber ohne Abschaltung

9 Technische Daten


9.1 Abmessungen 110/120PHH... in mm

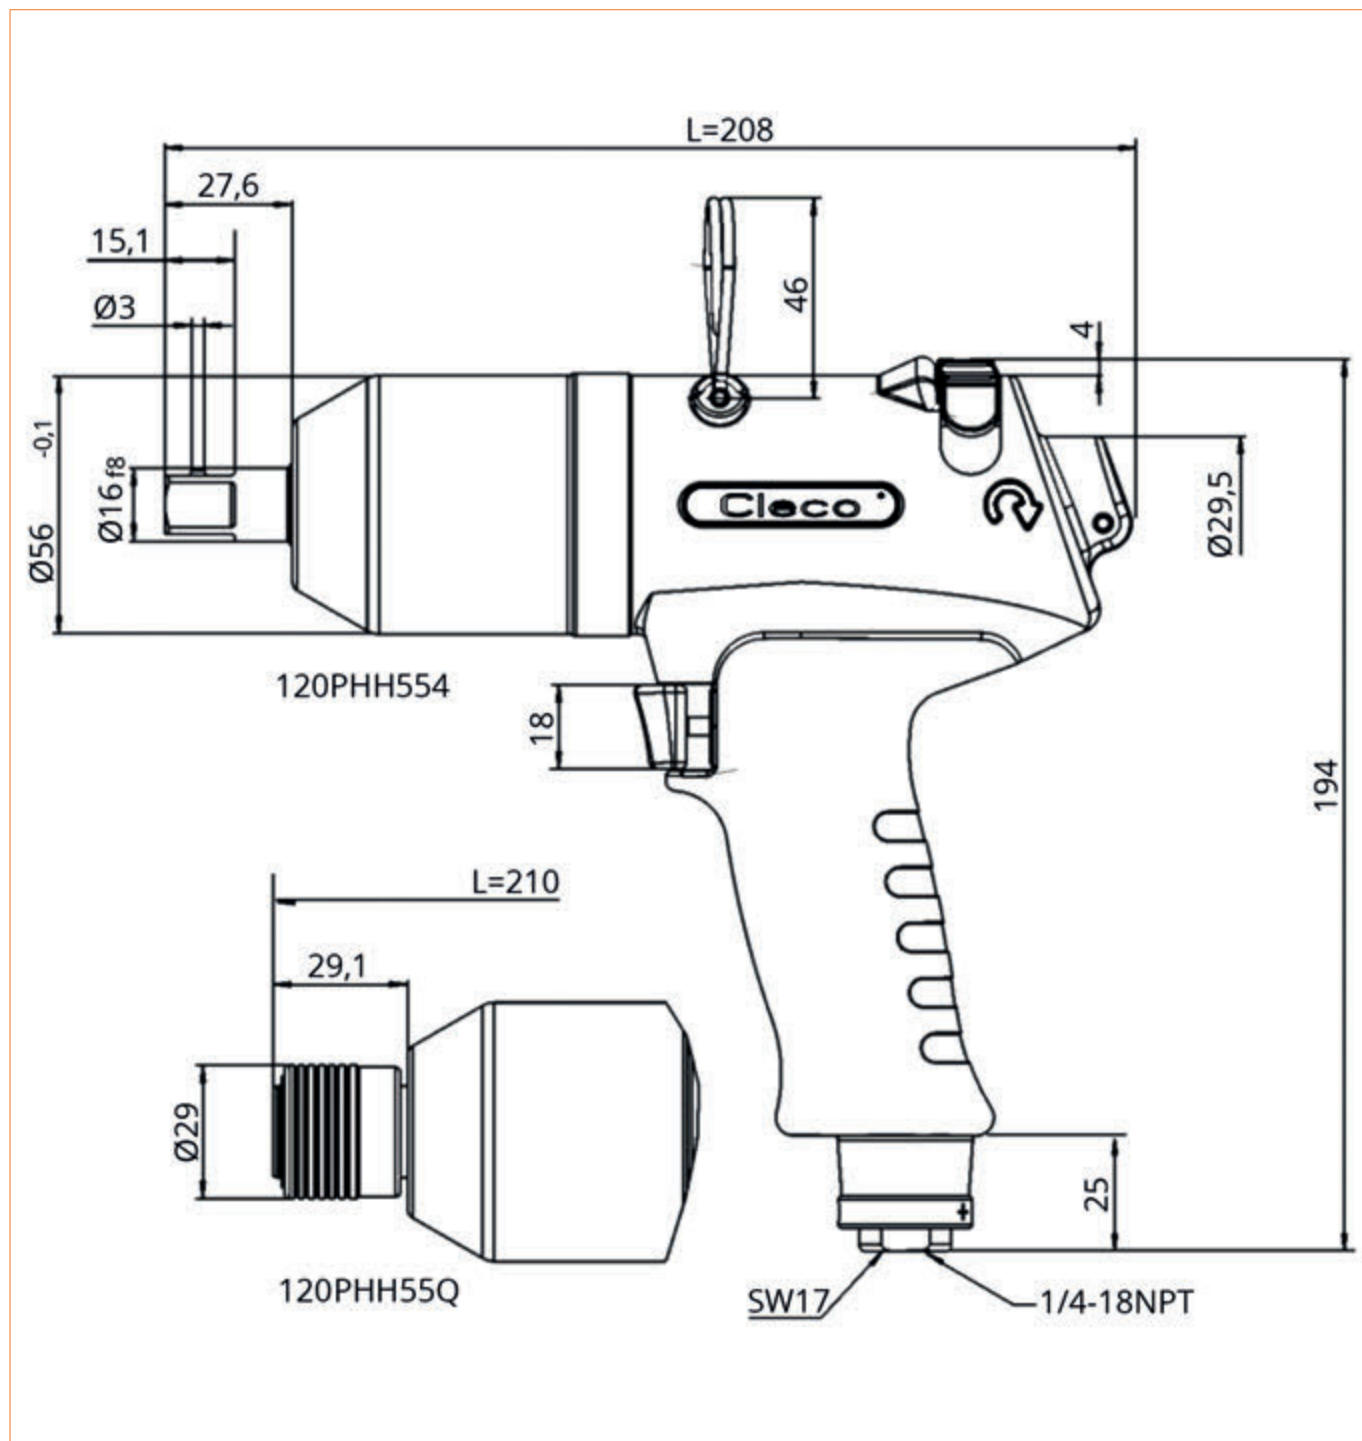

Bedienungsanleitung – Cleco – 110/120PHH... / 110/120PHHA... 30

Impulsschrauber ohne Abschaltung

9.2 Abmessungen 110/120PHHA... in mm

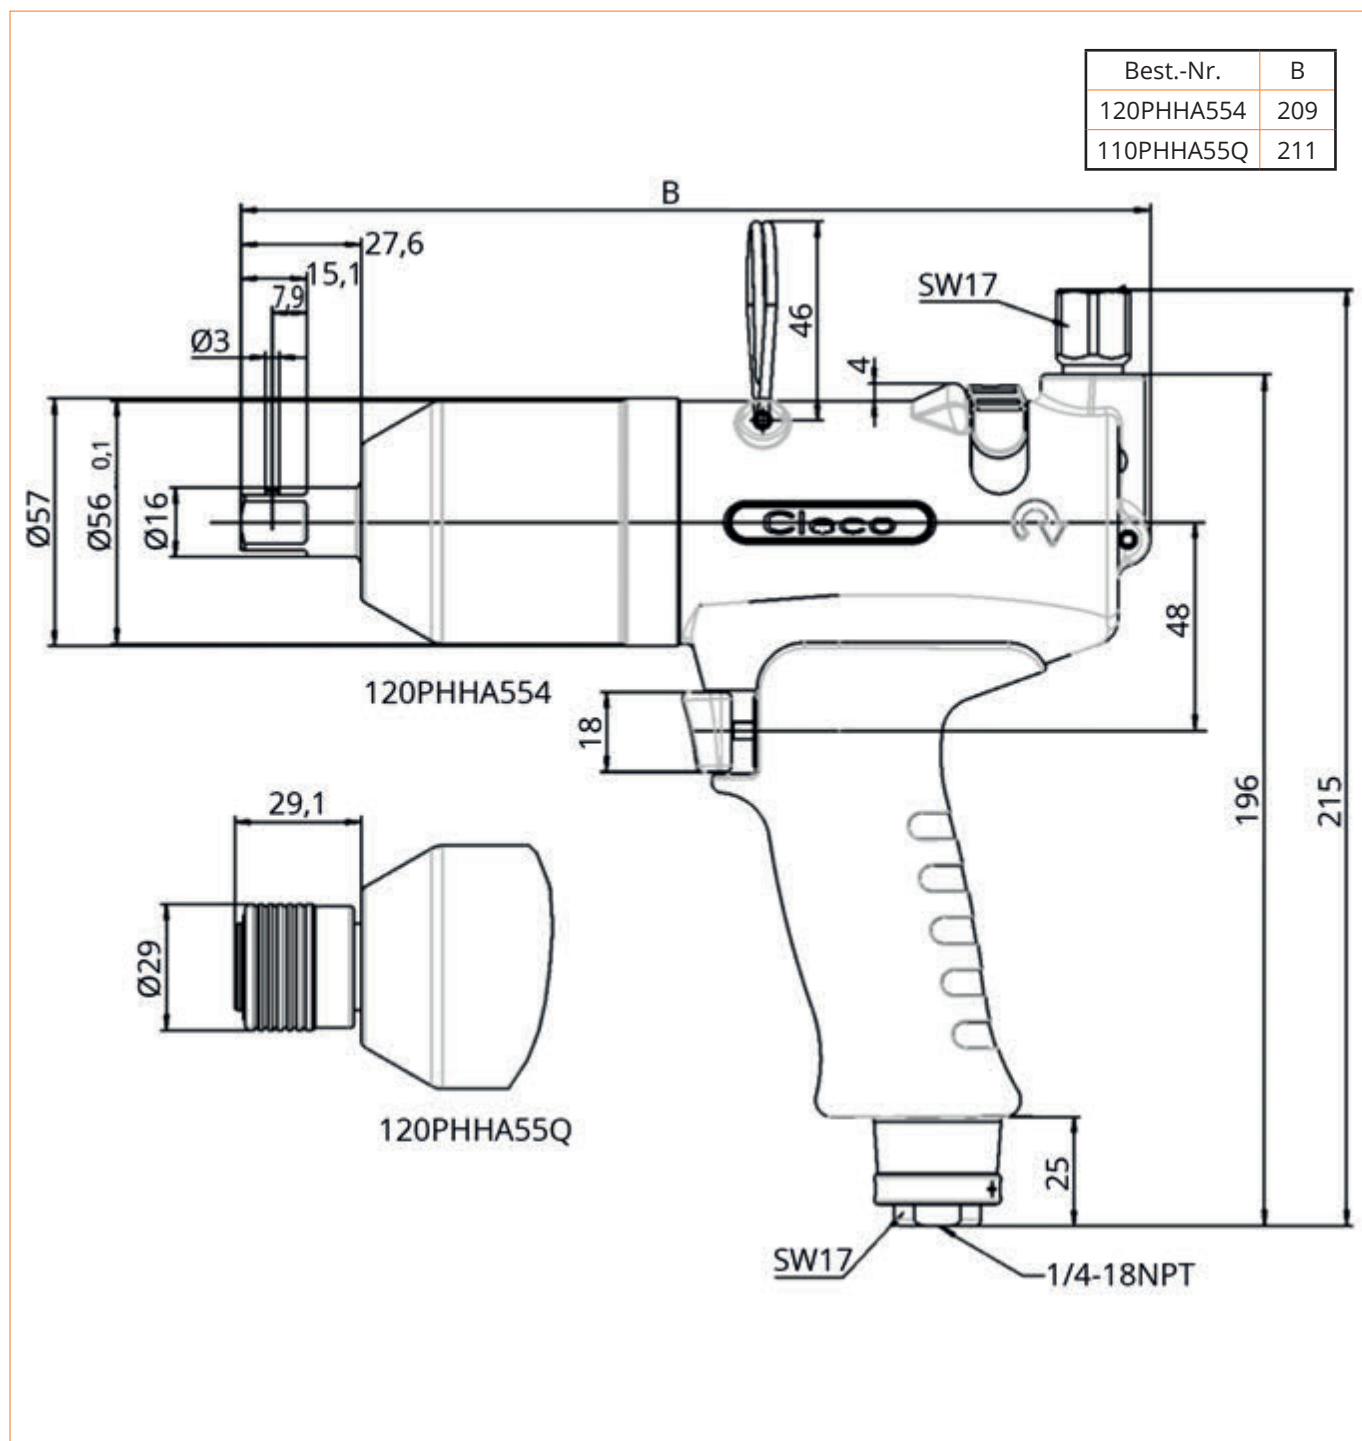

Bedienungsanleitung – Cleco – 110/120PHH... / 110/120PHHA... ³¹

Impulsschrauber ohne Abschaltung

9.3 Leistungsdaten

Best.-Nr.		Empfohlener Drehmomentbereich		Leerlaufdrehzahl			Luftverbrauch	
		Nm		1/min	8,8	kg	m³/min	
		min.	max.		mm		Leerlauf	Pulsen
120PHH554	■ 1/2"	75	120	5500	M12	1,65	< 0,85	< 0,65
120PHHA554						1,70		
110PHH55Q	○ 7/16"		110			1,67		
110PHHA55Q								

9.4 Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur	-25°C - +60°C
Arbeitstemperatur	+5°C - +40°C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit	25 - 90 %, nicht betauend

10 Service



Senden Sie im Reparaturfall den kompletten 110/120PHH... an Ihren Händler!
Eine Reparatur ist nur autorisiertem Personal erlaubt. Das Öffnen des Werkzeugs bedeutet den Verlust der Gewährleistung.

11 Entsorgung

Personen- und Umweltschäden durch nicht fachgerechte Entsorgung.

Die Bestandteile und Hilfsmittel einer Maschine bergen Risiken für Gesundheit und Umwelt.



- Hilfsstoffe (Öle, Fette) beim Ablassen auffangen und fachgerecht entsorgen.
- Maschinenteile sortenrein und fachgerecht entsorgen.
- Bestandteile der Verpackung trennen und sortenrein entsorgen.
- Bei der Entsorgung angemessene Schutzkleidung tragen.
- Allgemein gültige Entsorgungsrichtlinien beachten.
- Örtlich geltende Vorschriften beachten.